



Ciudad de México, a 17 de Octubre de 2016

Oficio: DAO/DGSU/DPCMA/A/1772/2016

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

42 DERRIBOS, 30 TRASPLANTES Y 1 PODA

VÍA PÚBLICA

TURNO: 2905/2016

Ing. Isidro Recillas Silva

Director De Manejo Y Regulación De Áreas Verdes Urbanas

Delegación Xochimilco

Presente



El Director General de Servicios Urbanos, en la Delegación Álvaro Obregón, en uso de la facultad delegada que le confiere el párrafo segundo del Artículo Primero, en correlación con la fracción VI, VII y X del Artículo 142, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su solicitud ingresada a este Órgano Político Administrativo mediante Oficio: SEDEMA/DGBUEA/DMRAVU/594/2016, al cual se le asignó el Turno D.P.C.M.A. 2905/2016 donde solicita la autorización correspondiente para el saneamiento de áreas verdes en vialidades primarias y secundarias del área ubicada en [redacted]

[redacted] dentro del perímetro de esta delegación, referente al "Programa de Reforestación de Vialidades CDMX 2016" hago de su conocimiento:

I.- El día 05 de Octubre de 2016, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre los individuos arbóreos solicitados.

II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico del arbolado; en el cual se cuantificaron 73 árboles que se ubican en vía pública, que interfieren en la obra pública del "Programa de Reforestación de Vialidades CDMX 2016".


III.- En base al fundamento en el artículo 118 fracción I y IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra; y en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 6., 6.1.8., 6.3., 6.3.1., 6.3.3., 6.3.3.3., 6.4., 6.4.2., 6.4.2.1., 6.4.2.1.5., 7., 7.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., 7.4.1.2., 7.4.2., 7.4.2.2., 7.4.3., 7.4.4., y 8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.5.1.3., se determina el derribo de 42 árboles (de nombre común Jacaranda, Ficus, Fresno, Acacia Negra y Cerezo), el trasplante de 30 árboles (de nombre común Jacaranda, Acacia Negra y Cedro Limón) y la poda de 01 árbol de nombre común: Fresno, localizados en vía pública en la [redacted]

[redacted], dentro del perímetro de esta delegación.

1-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F. C.P. 01150
Tel 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo: jose.espinoza@acbregon.cdmx.gob.mx

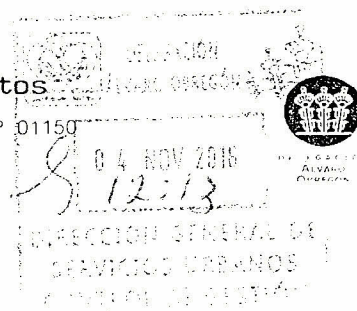



CD

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos,
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	4.6	4.7	2.8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Pérdida estructura (tronco). Copa desbalanceada, Copa reducida, Brotes epicómicos, Cercano señalamiento
2	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	2.6	3.5	1.6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia (1.7m). Corteza incluida, Copa desbalanceada, Rebrotos, Distancia inadecuada plantación.
3	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	3.6	3.9	1.4	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Ramas entrecruzadas, Distancia inadecuada plantación, Cercano guarnición (0.8m).
4	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	4.2	5.2	2.2	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Rebrotos, Distancia inadecuada plantación cercano guarnición (0.7m).
5	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	4.4	6.5	3.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia (0.9m). Corteza incluida, Copa desbalanceada, Ramas entrecruzadas, Distancia inadecuada plantación cercano guarnición (0.8m).
6	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	3.6	7.2	2.6	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Pérdida estructura (tronco). Cercano guarnición (0.5m). Codominancia, Copa desbalanceada, Distancia inadecuada plantación.
P				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
7	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	3.4	4	1.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico (base). Muñones, inclinado, Ramas muertas, Copa reducida, Rebrotos, Distancia inadecuada plantación, cercano guarnición (0.55m).
8	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	3.2	3.5	1.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia a 2 m., Corteza incluida, Copa desbalanceada, Rebrotos en eje principal, distancia inadecuada plantación cercano guarnición (0.5m).

2-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos



Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx





No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
9	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.6	5.3	2.1	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia (1.8m), Corteza incluida, Daño mecánico (base), Ramas entrecruzadas, Rebotes, distancia inadecuada plantación, Cercano guarición (0.5m).
10	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.8	6.4	2.6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Pérdida estructura (tronco), Distancia inadecuada plantación, Cercano guarición (0.5m).
11	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.2	5.3	2.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico (base), Inclinado, Distancia inadecuada plantación, Cercano guarición (0.5m).
PUNTAJE				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
12	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central (Tramo 1)	4	6.1	2.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Pérdida estructura (tronco), Distancia inadecuada plantación, Corteza incluida, Copa desbalanceada, Cercano guarición (0.7m).
PUNTAJE				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
13	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central (Tramo 1)	4.2	7.9	3	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico (base), Corteza incluida, Copa desbalanceada, Copa Incluida, Distancia inadecuada plantación, cercano guarición (0.5m).
14	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central (Tramo 1)	3	5.2	1.9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia (1.2m), corteza incluida, copa desbalanceada, copa reducida, Rebotes, Distancia inadecuada plantación, Cercano guarición (0.5m).
PUNTAJE				1	1	-	2	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 10
15	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central (Tramo 1)	2.5	3.2	1.1	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia (1.5m), Desmochado, copa desbalanceada, Copa reducida, Rebotes.
PUNTAJE				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09





CD

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
16	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central (Tramo 1)	3.2	3.7	1.6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico (base), Codominancia (1.8m), Corteza incluida, Copa desbalanceada, Distancia inadecuada plantación.
17	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central (Tramo 1)	3.6	4.3	1.7	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Pérdida estructura (tronco), Codominancia (1.8 m), Corteza incluida, Cercano cámara vigilancia (1.5 m).
				1	1	-	2	3	2	1	1	-	-	TOTAL: 11
18	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central (Tramo 1)	2.4	7.2	1.3	Irrecuperable	Declinante Severo	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Trifurcado, Desmochado, Corteza incluida, Distancia inadecuada plantación, copa reducida, Corteza incluida.
19	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central	4.2	5.3	2.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Brotes epicórmicos, Desmochado, Cinchado, Copa desbalanceada, Distancia inadecuada plantación.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
20	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central	4	9.8	1.6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Polifurcado, Brotes epicórmicos, Ramas muertas, Copa reducida.
21	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central	3	4	1.3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia 81.4 m), Copa reducida, Desmoche (ramas), Espacio inadecuado plantación, Brotes epicórmicos.
22	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central	3	3.8	1.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muñones, Ramas muertas, Copa reducida, Brotes epicórmicos, Espacio inadecuado plantación, Copa desbalanceada.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
23	JACARANDA/ Jacaranda mimosaeefolia		Camellón Central	3.8	4.6	2.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Pérdida estructura (tronco), cercano señalamiento (1 m), ramas muertas, Copa desbalanceada, Copa reducida, Codominancia, Corteza incluida, Daño mecánico.
PUNTAJE				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09

4-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Caile 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo: jose.espinosa@aobregon.cdmx.gob.mx





No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
24	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.8	4.2	1.7	Irrecuperable	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia, Brotes epicórmicos, Copa reducida, Corteza incluida, ramas muertas.
25	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	2.2	4.1	1.1	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia, ramas muertas (90%), Brotes epicórmicos.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
26	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	2.4	6.4	1.2	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (90%), Brotes epicórmicos.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 06
27	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.8	3.5	1.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia, Brotes epicórmicos, Daño mecánico, Muerte descendente.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
28	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.2	4.8	1.7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Ramas muertas, codominancia, Corteza incluida.
29	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.6	3.7	3.3	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas, Pérdida estructura (tronco), cercano guarnición (1 m).
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 06
30	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	6.6	6.2	7.2	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia, Corteza incluida, Ramas muertas, Copa reducida, Cercano guarnición (1.4 m)
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 06
31	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	6.0	4.4	2.1	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia, Corteza incluida, Cercano guarnición.





CD

CIUDAD DE MÉXICO

Álvaro
Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
32	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.2	5.3	1.6	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerte descendente. Daño mecánico (0.6 m x 0.06 m). Copa reducida. Muñones.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
33	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.6	5.0	2.4	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Trifurcado. Ramas muertas. Copa reducida. Daño mecánico (base). Copa desbalanceada.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
34	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.6	8.6	3.3	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia (1.4 m). Ramas entrecruzadas. Corteza incluida.
35	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Camellón Central	3.6	19.9	3.2	Irrecuperable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico (1.15 x 0.04 m), Madera expuesta, Ramas muertas (40%), Barrenador. Raíz expuesta.
				1	2	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 10
36	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón Central	8.2	22.5	5.6	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Codominancia (1.5 m), Copa desbalanceada, Ramas muertas.
				2	2	-	2	3	2	1	1	-	-	TOTAL: 13
37	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.8	4.2	1.1	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerte descendente. Corteza incluida, Ramas muertas (60%), Copa reducida, Brotes epicórmicos.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
38	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón Central	6	11.6	4.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Corteza incluida, Ramas muertas, inclinado.
				2	1	-	3	3	2	1	1	-	-	TOTAL: 13
39	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón Central	9	20.3	6.5	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Poda Reducción de copa	Codominancia, Corteza incluida, ramas muertas.

6-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos



Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toiteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx





No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
40	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	5.4	5.5	2	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico Madera expuesta, Ramas muertas, Copa desbalanceada, Copa reducida.
				2	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
41	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.8	4.5	1.1	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerte descendente, Ramas muertas (50%).
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
42	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.8	4.5	1.1	Irrecuperable	Declinante Severo	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico, Madera expuesta, Pérdida estructura (tronco), Corteza incluida, Copa desbalanceada, Ramas entrecruzadas.
43	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4	9	3.2	Irrecuperable	Declinante Incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Copa desbalanceada, Corteza incluida, Desmoche (ramas).
44	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.6	5	1.1	Irrecuperable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Copa desbalanceada, Copa reducida, Cercano señalamiento (1.5 m), Codominancia, Corteza incluida.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
45	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.4	6.3	3	Irrecuperable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Codominancia (1.2 m), Corteza incluida, Copa desbalanceada, Ramas entrecruzadas.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
46	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4	4.7	2.3	Irrecuperable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Codominancia (1.7 m), Copa inclinada, Copa desbalanceada, Corteza incluida, Ramas muertas.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
47	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.6	4.6	1.6	irrecuperable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Codominancia (1.5 m), Corteza incluida Copa desbalanceada.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
PUNTAJE				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09





CDMEX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro
Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
48	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	1.6	5.8	1.7	Irrecu- perable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (100%), Cercano señalamiento (0.8 m), Espacio inadecuado plantación.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
49	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	4.8	2.6	1.2	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerto
				1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	TOTAL: 06
50	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	4.2	6.1	3.1	Irrecu- perable	Declinante Incipiente	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Trifurcado, daño mecánico, Ramas entrecruzadas.
51	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	3.4	5.4	2.7	Irrecu- perable	Declinante Incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Copa desbalanceada, Cinchado muñones.
				1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
52	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	2.3	5.2	1	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerto
				1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	TOTAL: 06
53	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	5.2	6.3	3.6	Suscep- tible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Codominancia.
54	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón Central	2.1	2.9	1.4	Irrecu- perable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (80%), Daño mecánico, Madera expuesta, Copa reducida, Copa desbalanceada, Brotes



CDMEX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
56	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	5	4.5	1.6	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (60%).
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
57	CEDRO LIMÓN/ <i>Cupressus macrocarpa</i>		Camellón Central	6.8	16.4	3.7	Buena	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico, Ramas entrecruzadas.
58	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	4.8	3.4	1.7	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (50%), Muerte descendente. Codominancia (1 2m), Corteza incluida.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
59	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón Central	3.8	8.5	1.7	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerto
				1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	TOTAL: 06
60	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxydon</i>		Camellón Central	2.6	1.9	0.6	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (60%). Muerte descendente.
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
61	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxydon</i>		Camellón Central	2.4	2.5	0.8	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerto
				1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	TOTAL: 06
62	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxydon</i>		Camellón Central	2.6	1.5	0.6	Irrecuperable	Declinante Severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Ramas muertas (50%).
				1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	TOTAL: 08
63	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxydon</i>		Camellón Central	3.6	5.6	1.9	Buena	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Espacio inadecuado plantación.

9-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx





CD MEX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro
Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
64	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	3.4	5.3	1.5	Buena	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Espacio inadecuado plantación.
65	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	1.9	2	0.3	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Muerto
		PU		1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	TOTAL: 06
66	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	3.6	3.4	1.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Daño mecánico, Madera expuesta, Copa reducida.
		PU		1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
67	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	4	4.8	1.5	Suscep- tible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Espacio inadecuado plantación.
		PU		1	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 09
68	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	3.6	3.9	1.5	Suscep- tible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Espacio inadecuado plantación.
		PU		1	1	-	2	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 10
69	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	4.2	8.5	2.4	Suscep- tible de mejora	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Raíz expuesta, inclinado, Distancia inadecuada plantación.
70	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	4.2	6.2	1.7	Buena	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Rebrote, Ramas muertas, Distancia inadecuada plantación.



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (MT)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
72	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón Central	4	5.4	1.2	Buena	Bueno	21 a 40	Más de 30	Ninguno	-	Trasplante	Daño mecánico (base). Espacio inadecuado plantación.
73	CEREZO/ <i>Prunus avium</i>		Camellón Central	5.2	7.0	3.3	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	-	Derribo	Trifurcado, ramas muertas. Espacio inadecuado plantación.
PUNTAJE				2	1	-	1	2	2	1	1	-	-	TOTAL: 10

V.- Se evaluó la ubicación, características dendrométicas y fitosanitarias de los individuos arbóreos.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 fracciones I y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y los artículos 6 fracción III párrafo primero; 10 fracción IV, 89, 118 Y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal vigente; así como de los artículos 35 y 38 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 6., 6.1.8., 6.3., 6.3.1., 6.3.3., 6.3.3.3., 6.4., 6.4.2., 6.4.2.1., 6.4.2.1.5., 7., 7.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., 7.4.1.2, 7.4.2., 7.4.2.2., 7.4.3., 7.4.4., y 8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.5.1.3., esta Dirección ha resuelto:

PRIMERO.- Se le AUTORIZA para realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 90 días naturales, el derribo de 42 árboles, el trasplante de 30 árboles y la poda reducción de copa de 01 árbol que no exceda el 25% del total del follaje, que se encuentran en vía pública, en los domicilios antes indicados.

CUADRO DE ACCIONES

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	32	DERRIBOS
FICUS/ <i>Ficus s.p.</i>	01	DERRIBOS
FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	02	DERRIBOS
ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	06	DERRIBOS
CEREZO/ <i>Prunus avium</i>	01	DERRIBOS
TOTAL	42	DERRIBOS

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	22	TRASPLANTE
ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	07	TRASPLANTE
CEDRO LIMÓN/ <i>Cupressus macrocarpa</i>	01	TRASPLANTE
TOTAL	30	TRASPLANTES





CD

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro
Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	01	PODA
TOTAL	01	PODA

SEGUNDO.- Que deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaria del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.5., 5.6., y 5.7., observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda de igual manera bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de los derribos, trasplantes y poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se realizarán visitas periódicas para la supervisión, del cumplimiento de esta Autorización, conforme al Artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, dará lugar a las sanciones que la misma establece, de conformidad con el artículo 345 BIS del Código Penal, para el Distrito Federal.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

- *LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
- *REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- *NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ELABORO


EL DIRECTOR DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO

EL DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS

JOSE ESPINOZA AYALA

JESÚS GARCÍA LANDERO

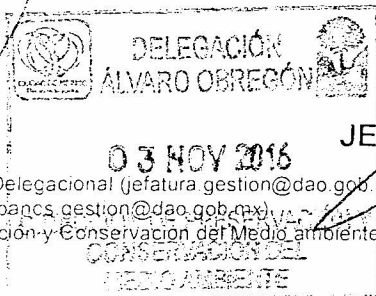

C.c.c.e.p. Maria Antonieta Hidalgo Torres.- Jefa Delegacional (jefatura.gestion@dao.gob.mx)
Dirección General de Servicios Urbanos (urbanos.gestion@dao.gob.mx)
José Espinoza Ayala.- Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente
Oficina de arbolado
JEA/dsz/sivy
D P C M A 2905/2016

12-12

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10. Col. Toluca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx

